





SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm

Nersingen, 25.11.2021

#### Gutachten 202111-004 zum Fahrzeug Jaguar XF SPORTBRAKE UL MP 845

Sehr geehrter Herr Prose,

vielen Dank für Ihren Auftrag und für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Anbei erhalten Sie das fertige Gutachten 202111-004 als Kopie für Ihre Unterlagen. Das Originalgutachten habe ich wie mit Ihnen besprochen an die Zurich Gruppe Deutschland von Martina Negele weitergeleitet.

Für eine **möglichst schnelle Regulierung** empfehle ich Ihnen, im wöchentlichen Intervall bei der Zurich Gruppe Deutschland unter der **Tel.: 0228-26801** zu fragen, wie weit die Regulierung ist. Am besten nennen Sie bei Ihrer Anfrage die Schadennummer **SN987654321** oder das Kennzeichen **GZ MN 1234** des Unfallgegners.

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt Ihres Gutachtens, damit ich den Vorgang intern abschließen kann.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne unter +49 7308 80 98 98 0 an.

autoiXpert GrnbH & Co. KG An der Leibi 6 - 89278 Nersingen +49 7308 80 98 98 0 www.autoixpert.de

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Brodbeck

Kfz-Sachverständiger Karosseriebaumeister





# Haftpflichtschaden



Aktenzeichen Vom GA-202202-008 25.11.2021

Hersteller Modell

Jaguar XF SPORTBRAKE

Anspruchsteller

Maximilian Prose

Sachverständiger

Stefan Brodbeck

KFZ-Meister







SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm

Nersingen, 25.11.2021



Aktenzeichen GA-202202-008

# Zusammenfassung

Es handelt sich um einen Reparaturschaden.

Schadenhöhe	Reparaturkosten ohne MwSt.	1.466,61 €
	Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	+ 140,00 €
	Schadenhöhe ohne MwSt.	1.606,61 €
	Schadenhöhe inkl. MwSt. (278,66 €)	1.885,27 €
	Wiederherstellungsaufwand ÷ WBW	10 %
Reparatur	Reparaturkosten inkl. MwSt. (278,66 €)	1.745,27 €
	Reparaturdauer	ca. 2 Arbeitstage
Nutzungsausfall	Entschädigung pro Tag (Gruppe H)	65,00 €
	Mietwagenklasse	9 - Luxusklasse
Fahrzeugwert	Wiederbeschaffungswert (differenzbesteuert)	18.600,00€
	Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	18.164,06 €
	Wiederbeschaffungsdauer	14 Kalendertage
	Restwert inkl. MwSt.	12.000,00€





# Haftpflichtschaden

Anspruchsteller	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm unbekannt
Anwalt	Name Aktenzeichen Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Gust, Moonse & Schipp Michael Schipp AZ123456 Kleibenstraße 12 89257 Illertissen 07309-123456 kanzlei@gust-moonse-schipp.de
Unfall	Datum Uhrzeit Ort	23.11.2021 12:15 Uhr Pfaffenweg 41, 89077 Ulm
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	24.11.2021 - 09:30 Uhr Honda Brändle Neu-Ulm Stefan Brodbeck Sachverständiger
Unfallgegner	Name Straße PLZ Ort Kennzeichen	Martina Negele Brunnenstr. 3 86488 Breitenthal GZ MN 1234
Versicherung	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail Versicherungs-Nr. Schadennummer	Zurich Gruppe Deutschland Poppelsdorfer Allee 25-33 53115 Bonn 0228-26801 service@zurich.de V123456789 SN987654321
Werkstatt	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Jaguar Werkstatt Ulm Bahnhofstr 12 89077 Ulm 07308 123456 ulm@jaguar.com
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	23.11.2021 Anspruchsteller persönlich

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.





# Inhaltsverzeichnis

Zusammentassung	2
Haftpflichtschaden	3
Inhaltsverzeichnis	4
Fahrzeug	5
Zustand	5
Bereifung	6
Reparierte Vorschäden	6
Fahrfähigkeit	6
Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung	6
Anstoß-/Schadenbereich	7
Schadenbeschreibung	7
Plausibilität	7
Airbags	7
Quelle der technischen Daten	7
Instandsetzungskosten	8
Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung	8
Beilackierung nicht erforderlich	8
Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen	8
Reparaturkostenkalkulation	9
Werkstattkostensätze	12
Reparaturrisiken	12
Reparaturdauer	12
Wiederbeschaffungswert	12
Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	12
Restwertermittlung	13
Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag	13
Beurteilung	13
Gutachtenfertigstellung	14
Fotoanlage	15





### <u>Fahrzeug</u>

Amtliches Kennzeichen	UL MP 845
Hersteller	Jaguar
Modell/Haupttyp	XF SPORTBRAKE
Untertyp	3.0 V6 Diesel
Baujahr	2013
Erstzulassung	20.02.2014
Letzte Zulassung	19.02.2020
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	SAJAA0122DNU06177
Schlüssel-Nr.	1590/ABV,2051/ACI
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung/Hubraum	177 KW / 2.993 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.880 kg / 2.440 kg
Länge / Breite / Höhe	4.966 mm / 1.939 mm / 1.480 mm
Radstand	2.909 mm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	Gruppe 4 (Euro 5)

# **Zustand**

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	neuwertig
Innenraumzustand	nikotinbelastet
Lackzustand	gut
Lack	Polaris White Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung	51.982 km
Nächste HU	09.2023




#### **Bereifung**

#### Reifen vorne rechts

Reifen vorne rechts					
Dimension	235/55R17				
Profiltiefe	5 mm				
Hersteller	Dunlop				
Art	Winter				

#### Reifen hinten rechts

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter

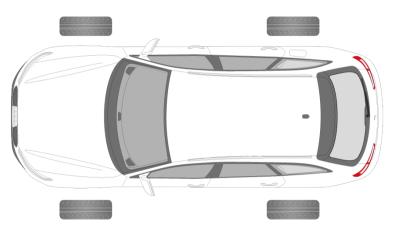

#### Reifen vorne links

itelieli voille liliks			
Dimension	235/55R17		
Profiltiefe	5 mm		
Hersteller	Dunlop		
Art	Winter		

#### Reifen hinten links

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter

#### Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Reparaturkit

#### Reparierte Vorschäden

Mit einem Lackschichtdickenmessgerät wurde festgestellt, dass das Fahrzeug teilweise nachlackiert ist.

Am Heck ist ein Vorschaden erkennbar, der sachgemäß ausgebessert wurde.

#### Fahrfähigkeit

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO. Das Fahrzeug war nutzungsfähig.

### Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung


#### Besichtigungsort: Honda Brändle, Marshall-Straße 20, 89233 Neu-Ulm

Während der Besichtigung am 24.11.2021 war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Lackschichtdickenmessgerät, Hebebühne, Markierungspfeil, Spaltmesskeil



#### Anstoß-/Schadenbereich

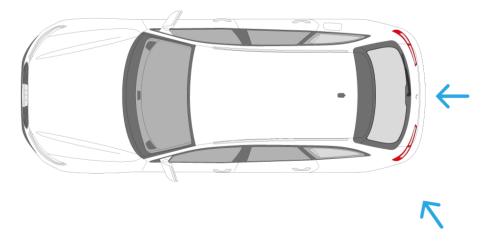

#### Schadenbeschreibung

- Heckschürze verschrammt
- Stoßdämpfer hinten gebrochen

[Weitere Schadenbeschreibungen könnten hier folgen.]

#### Plausibilität

Eine Stellungnahme dazu, ob die im Gutachten beschriebenen Schäden dem geschilderten Unfallereignis zuzuordnen und plausibel sind, kann nicht angegeben werden. Soweit erkennbar, sind die festgestellten Schäden auf ein einzelnes Schadenereignis zurückzuführen.

#### <u>Airbags</u>

Durch das Schadensereignis wurden die Airbags im Fahrzeug nicht ausgelöst.

### Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Stefan Brodbeck am Fahrzeug überprüft.





# Instandsetzungskosten

#### Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen "P" aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter "Legende".

#### Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

#### Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones "Polaris White Uni (2-Schicht)" sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

#### Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen

Das vorliegende Schadensbild erfordert keine gesonderte Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen dem Ersatz oder der Instandsetzung von Kunststoffbauteilen.







#### Reparaturkostenkalkulation

#### Reparaturkosten-Kalkulation

202111-004 - 6256 Vorgangsbezeichnung: Auftragsnummer: 202111-004 Anlagedatum: 21.11.2021

Ordnungsnummer 28300605 20211121175943967

#### Fahrzeugdaten

Hersteller: Jaguar\*\* XF SPORTBRAKE\*\* Haupttyp: 3.0 V6 Diesel\*\* Untertyp: SAJAA0122DNU06177 VIN: DAT €uropa-Code®: 01 380 036 010 0001

KBA-Schlüssel: 1590/ABV Motor: Motor 3,0 Ltr. - 177 kW V6 Diesel KAT

Karosserie: Karosserie: 5-türig

Getriebe: Getriebe Automatik - (8-Stufen)

Bauzeit:

**Amtliches** UL MP 845

Kennzeichen: Erstzulassung: 20.02.2014 Letzte Zulassung: 19.02.2020

Nächste 09.2023 Hauptuntersuchung

Laufleistung laut 51.982

Tacho:

Fahrzeugfarbe: Polaris White

Farbcode: NFR

#### Halter

Herr Prose, Maximilian Pfaffenweg 41 89077 Ulm

Deutschland

#### Serienausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite 29003 Klimaautomatik 2-Zonen 40000 Anti-Blockier-System (ABS) 26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag) 70601 Antriebsart: Heckantrieb 34906 Kopfstütze hinten mitte 25026 Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / 40925 Kurvenbremskontrolle (CBC)

USB / MP3) 13401 Ladekantenschutz (verchromt) 15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar 39699 Laderaumboden mit Staufach 40801 Bremsassistent 69009 Lenkrad (Leder)

16200 Dachreling (Chrom) 69506 Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar

70100 Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 27202 Mittelarmlehne vorn

18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor 93110 Motor 3,0 Ltr. - 177 kW V6 Diesel KAT 70103 Elektron, Traktionskontrolle 24945 Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem,

35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten Klimaanlage, Bluetooth) 10717 Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS) 42807 Niveauregelung automatisch

27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo 29200 Pollenfilter

26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

62404 Reifen 235/55 R17 ..W 75913 Getriebe Automatik - (8-Stufen) 33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar 38909 Getränkehalter hinten 19101 Scheibenwischer mit Regensensor 77030 SCR-System (AdBlue-Technologie) 39003 Getränkehalter vorn 26903 Seitenairbag vorn 37300 Gurtstraffer 69801 Servolenkung elektronisch gesteuert 18802 Heckleuchten LED

22807 Heckscheibe abgedunkelt 30230 Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain 22800 Heckscheibe heizbar 39007 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum 77601 Stop-Start-Anlage 19300 Heckscheibenwischer

25603 TRIP-Computer + Fahrer-Informations-Display 26258 Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnusswurzelholz,

mattiert 38106 Wegfahrsperre (elektronisch)

35302 Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage 39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond

10005 Karosserie: 5-türig 35508 Keyless-Start

#### 14205 Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) 25803 Navigationssystem

25303 Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay 03063 Paketkombination: Aerodynamik-Paket und Black-Paket 15208 Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik

15485 Außenspiegel mit Umfeldleuchte

18609 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht

25004 Bluetooth-Schnittstelle 24003 CD-Wechsler

Sonderausstattung

26704 Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control,

ACC)

28399 Fußmatten

35506 Heckklappenbetätigung elektrisch

20605 Heckspoiler

37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik

12918 Kühlergrill schwarz

25799 Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten inkl.

Rückfahrkamera

68707 Reserverad als Notrad

77602 Rußpartikelfilter

69695 Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad

19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) 16606 Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) 23009 Seitenscheiben hinten abgedunkelt 13034 Seitenschweller vergrößert 29304 Smog-Sensor / Luftgütesensor

02600 Spiegel-Paket

26597 Sport-Pedalerie Aluminium







69000 Lenkrad mit Multifunktion 50228 LM-Felgen 8,5x20 (Hydra) 21324 Stoßfänger vorn, Ausführung: Aerodynamik 18904 Tagfahrlicht LED

#### Zusatzausstattungen

 $\mathsf{AHK}$ 

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

#### Ersatzteile (Preisdatum: 01.11.2021)

#### Teile-Aufschlag: 10,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	57010	C2Z 25934 FKZ	STOSSFAENGER H.	1	585,56	585,56
E	57040	C2Z 25366	HECKSCHUERZE	1	183,54	183,54
E	57350	C2Z 27356	PRALLDAEMPFER	1	51,47	51,47

#### Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeits- art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
		10.10.10	FAHRZEUG FUER SERVICE / INSTANDSETZUNG VORBEREITEN	К		0,20	165,00	33,00
E	57010	76.22.77	STOSSFAENGER H. ERS. UMFASST: EINPARKHILFE- SENSOR H.R.A. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR H.L.A. A+E, ABDECKUNG ANHAENGERKUPPLUNG A+E/ERS., HECKSCHUERZE A+E (STOSSFAENGER AUSGEBAUT), EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I. A+E, EINPARKHILFE- SENSOR H.L.I. A+E	К		1,00	165,00	165,00
E	57350	ARBEITSAUFW.	PRALLDAEMPFER H. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	К		0,10	165,00	16,50

#### Lackierung

#### Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

	LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	Material- kosten (35,00%)	
			ARBEITSAUFW.	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG KUNSTSTOFFTEILE AUSGEBAUT	0,50	102,50	35,88	138,38
ſ	3	57010	NEUTEIL-K-V	STOSSFAENGER H.	1,00	205,00	71,75	276,75







#### Zusammenfassung

lock Ersatz	

Gesamtpreis laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise) 820,57 + 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial 16,41 Gesamtsumme 836,98

 Summenblock Arbeitslohn

 Karosserie
 Std.
 Preis/Std.
 Gesamtpreis

 Summe aller Arbeitslöhne
 1,30
 165,00
 214,50

 214,50
 214,50

Summenblock Lackierung

Lohn

 Lohn
 Std.
 Preis/Std.
 Gesamtpreis

 1,50
 205,00
 307,50

Material

Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (35,00% von 307,50)
107,63

**Summe Lackierung** 

 Summe Lohn
 307,50

 Summe Material
 107,63

 Summe Lackierung
 415,13

Gesamtsummen

 Summe Ersatzteile
 836,98

 Summe Arbeitslöhne
 214,50

 Summe Lackierung
 415,13

 Reparaturkosten netto
 1.466,56

 Mehrwertsteuer (19,00%)
 278,66

 Reparaturkosten brutto
 1.745,27

Alle Beträge in EUR

#### Legende

 ${\sf SYSTEM}$  DAT-Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe (=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung d=Preis aus DMS T=Technische Prüfung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+=neue Position aus Reparaturlogik

\*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte Benennung) !=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste





#### Werkstattkostensätze

Für die Kostenkalkulation wurden die Stundenverrechnungssätze der Firma Jaquar Werkstatt Ulm verwendet

#### Reparaturrisiken

Im angetroffenen Zustand ließ die Schadenaufnahme eine ausreichende Schadenfeststellung zu. Wesentliche Reparaturrisiken sind nicht gegeben. Sollten sich dennoch im Rahmen der Reparaturdurchführung weitere, wesentliche unfallbedingte Schäden herausstellen, die von den aufgeführten Reparaturkosten abweichen, so ist der Sachverständige umgehend zu informieren und die zusätzlich beschädigten Teile aufzubewahren. Im Falle der Nachbesichtigung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

#### Reparaturdauer

#### Voraussichtlich ca. 2 Arbeitstage

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überführung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder hohe Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

#### Wiederbeschaffungswert

Wiederbeschaffungswert: 18.600,00 € Wiederbeschaffungsdauer: ca. 14 Kalendertage Besteuerungsart: differenzbesteuert **Erwartete Steuer: 435,94 € (2,4%)** 

Der Wiederbeschaffungswert für das beschädigte Fahrzeug wurde für den Zeitpunkt vor Eintritt des Schadenereignisses unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen, der Bereifung, des mitbewerteten Sonderzubehörs, der nächsten Hauptuntersuchung, der allgemeinen und der derzeitigen örtlichen Marktlage ermittelt.

Quelle	Korridor von	Korridor bis	Durchschnitt
DAT	-	-	18.325,00 €
WinValue	18.500,00 €	18.800,00€	18.600,00€
Vom Sachverständigen festgelegt			18.600,00 €

#### Merkantiler Minderwert (steuerneutral)

Minderwert: 140.00 €

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Vorschäden, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Die Wertminderung wurde auf Basis der Methoden MFM, Halbgewachs, Ruhkopf/Sahm, BVSK, Hamburger Modell & 13. DVGT ermittelt.





#### Restwertermittlung

**Restwert: 12.000,00 € (inkl. MwSt.)** 

Der ausgewiesene Restwert (Veräußerungswert) wurde auf der Basis des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs ermittelt. Das entspricht dem Verkauf an den seriösen, ortsansässigen Kraftfahrzeughändler, Karosserie- und Kfz-Werkstätten sowie an Verwertungsunternehmen.

Dies sind die 3 höchsten relevanten Gebote:

Gebot	Bieter	Kontaktdaten	Bindefrist	
12.000,00 €	Auto-Center Ballhub Dieter Ballhub Schmittstraße 21 89518 Heidenheim an der Brenz	ac-ballhub@gmx.de 0731-545478	16.12.2021	
10.800,00 €	Peter Schneider Messerschmittstraße 76 89231 Neu-Ulm	0731-545423	30.11.2021	
1.295,00 €	Max Mustermann Max Mustermann 33100 Paderborn	aws@winvalue.de 02941 96 66 911 winvalue.de/aws/14954697 Objekt-Nr.: 1991922 Gebots-Nr.: 14954697	10.12.2021	

### Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag

Entschädigung pro Ausfalltag: 65,00 €

**Gruppe: H** 

Mietwagenklasse: 9 - Luxusklasse

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung für das beschädigte Fahrzeug pro schadenbedingtem Ausfalltag wurde der Liste Eurotax - Schwacke entnommen (Berechnungsschema Sanden/Danner).

#### <u>Beurteilung</u>

#### Schadenklasse: Reparaturschaden

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.





# Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

autoiXpert

Dieses Gutachten umfasst:

- 22 Seiten
- 16 Fotos

Nersingen, den 25.11.2021

Der Sachverständige

Stefan Brodbeck

KFZ-Meister





# Fotoanlage



Ansicht vorne rechts

Foto 2



Ansicht hinten rechts





Ansicht vorne links



Ansicht hinten links





Innenraumansicht



**Tachostand** 





- aktueller Schaden
- Altschaden

Foto 8







Foto 10







Foto 12









Foto 14









Foto 16







SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm

# Rechnung Nr. 202202-008

Nersingen, 25.11.2021

USt-IdNr.: DE123456789

Anspruchsteller Maximilian Prose Auftrag vom 23.11.2021

Aktenzeichen GA-202202-008

 Versicherung
 Zurich Gruppe Deutschland
 Fahrzeug
 Jaguar XF SPORTBRAKE

Schaden-Nr. SN987654321 Kennzeichen UL MP 845 Versicherungs-Nr. V123456789

Versicherter Martina Negele VIN SAJAA0122DNU06177

Wir danken für Ihren Auftrag und erlauben uns, die folgenden Positionen in Rechnung zu stellen.

Pos.	Beschreibung	#	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	KFZ-Schadensgutachten - Datenerfassung - Fahrzeugbeschädigungen aufnehmen - Festlegung wirtschaftlichster Reparaturweg - Erstellung einer Schadenskalkulation - Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts	1	468,00 €	468,00€
2	Lichtbilder	17 Stück	2,00€	34,00 €
3	Lichtbildkopien	17 Stück	0,60 €	10,20 €
4	Fahrtkosten	19 km	1,00 €	19,00€
5	Schreibkosten (pauschal)	1	10,00€	10,00€
6	Porto & Telefon (pauschal)	1	7,50 €	7,50 €
		Gesamtbetrag ohne MwSt.		548,70 €
			19 % MwSt.	104,25€
		Gesamtbetr	ag inkl. MwSt.	652,95 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Rechnungsdatum gleich Leistungsdatum.

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer mit schuldbefreiender Wirkung auf das Konto: Sachverständigenbüro Ass, Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse, IBAN: DE021 0050 0000 0545 4040 2, BIC: BELADEBEXXX







Auftraggeber	Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm	Versicherter	Martina Negele Brunnenstr. 3 86488 Breitenthal	
Amtl. Kennz.	UL MP 845	Amtl. Kennz.	GZ MN 1234	
Vorsteuerabzug	unbekannt			
Sachverständiger	SV-Büro DiplIng. J. Brodbeck	Versicherung	Zurich Gruppe Deutschland	
	Stefan Brodbeck An der Leibi 6	Schadentag 23.11.2021 12:15 U	23.11.2021 12:15 Uhr	
	89278 Nersingen	Versicherungsnr.	V123456789	
Aktenzeichen	GA-202202-008	Schadennr.	SN987654321	

#### Abtretung/Auftrag

Der Auftraggeber hat den KFZ-Sachverständigen mit der Begutachtung und Bewertung des Unfallschadens beauftragt (nachstehend "Auftrag" genannt). Es erfolgt jedoch keine rechtliche Prüfung und Regulierung des Schadens durch den KFZ-Sachverständigen.

Der Auftraggeber versichert, die Schadenregulierung selbst durchzusetzen und beim leistungsverpflichteten Versicherer den Schaden zu melden.

Der Auftraggeber wird die Sachverständigenkosten gegenüber dem KFZ-Sachverständigen selbst ausgleichen, soweit eine Zahlung durch den Versicherer an den KFZ-Sachverständigen nicht oder nicht in voller Höhe der Sachverständigenkosten erfolgt. Dies gilt auch für den Betrag der gesetzlichen Umsatzsteuer im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung des Auftraggebers.

Der Auftraggeber tritt bereits jetzt seine etwaig bestehende Forderung gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung zur Bewertung und Begutachtung des Unfallschadens in Höhe des Auftrags erfüllungshalber an den KFZ-Sachverständigen ab (Sofern der Auftraggeber in Bezug auf das beschädigte KFZ vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist der Umfang der Abtretung auf den Nettobetrag des Auftrags ohne Umsatzsteuer begrenzt).

Sollte der Auftraggeber einen Rechtsanwalt mit der Schadensabwicklung insbesondere gegenüber der betreffenden KFZ-Versicherung mandatieren, tritt der Auftraggeber bereits jetzt zur Sicherung der erfüllungshalber abgetretenen Versicherungsansprüche seine etwaigen Ansprüche gegen den mandatierten Rechtsanwalt auf Herausgabe empfangener Ersatz- und Versicherungsleistungen an den KFZ-Sachverständigen ab, soweit diese die vorstehend erfüllungshalber abgetretenen Forderungen gegen Versicherungen betreffen.

Der KFZ-Sachverständige wird die Begutachtung und Bewertung des Unfallsachschadens anschließend unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber abrechnen und ein etwaiges Guthaben an den Auftraggeber auszahlen. Diese Abtretungsvereinbarung dient zugleich als Nachweis der Abtretung gemäß §§ 407, 409 BGB; der Auftraggeber hat sie dem betreffenden Schuldner der abgetretenen Forderung vorzulegen. Sollte der Auftraggeber einen Rechtsanwalt mit der Abwicklung des Unfallsachschadens auch gegenüber der betreffenden KFZ-Versicherung mandatieren, hat der Auftraggeber im Zuge der Mandatierung diese Abtretungsvereinbarung dem Rechtsanwalt vorzulegen.

Max lose 16.11.2021